64BIT フォトカプラ出カボード

CAT68005 DO-64

取扱説明書

1998. 02. 25-2002. 09. 03

【1】概要

CAT68005 D0 - 64 は絶縁型出力 64 点を持つフォトカプラ出力ボードです。出力にはダーリントンフォトカプラを使用していますので、小型リレー、小型電磁弁等をダイレクトに動作させることができます。

【2】仕様

●出力点数:64 ビット (4 ポート×16 ビット) 出力レジスタの読み出しが可能です。

●フォトカプラ:TLP627(東芝)又は相当品 ●応答速度:200 μ SEC 以下(RL = 1K Ω 時)

●出力電流:100mA MAX●許容電圧:DC 50V以下●出力 0N 電圧: 1.2V MAX

●リセット動作:全ての出力はOFF


●バスバッファ: TD74BC645 及び相当品でバッファ。

●使用温度範囲:0~55℃●電源:+5V ±5% MAX 750mA

●重量:約112g

●基板:基板寸法 120 × 128 (コネクタ等、突起部分は含まない) 基板材質 ガラス布基材エポキシ樹脂 1.6t 4 層基板

【3】ブロック図

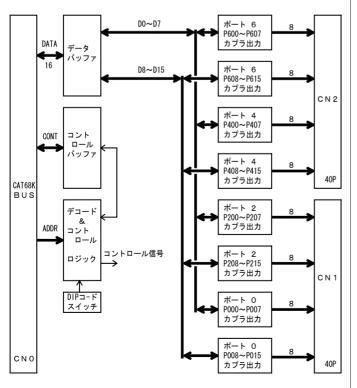

【4】1/0アドレスの設定

■ 16/32 ビット CPU を使用している場合

アドレス信号の A8 ~ A11 を DIP コードスイッチで選択して I/0 アドレスを設定します。スイッチを指先で回して希望のアドレス番号と ▲印を合わせて下さい。アドレスの下位 8 ビット (A0 ~ A7) は固定になっており変更できません。また、アドレスの上位 (A12 以上) は、組合せて使用する CPU ボードにより決まりますので使用する CPU ボードの説明書を参照して下さい。

		A7~	~A0	2翌十口	
A12以上	A11~A8	ワード アクセス	バイト アクセス	リード命令	ライト命令
CPUポート゚で固定	0~F スイッチで 選択	20∼FF		本ボードでは使用していません	
		08~1F		00~07番地のイメージ	
		06	07	ポート6(P600~P607) 出力内容の読み込み	ポート6 (P600~P607) 書き込み
			06	ポート6(P608~P615) 出力内容の読み込み	ポート6 (P608~P615) 書き込み
		04	05	ポート4(P400~P407) 出力内容の読み込み	ポート4 (P400~P407) 書き込み
			04	ポート4(P408~P415) 出力内容の読み込み	ポート4 (P408~P415) 書き込み
		02	03	ポート2(P200~P207) 出力内容の読み込み	ポート2 (P200~P207) 書き込み
			02	ポート2(P208~P215) 出力内容の読み込み	ポート2 (P208~P215) 書き込み
		00	01	ポート0(P000~P007) 出力内容の読み込み	ポート0 (P000~P007) 書き込み
		•	00	ポート0(P008~P015) 出力内容の読み込み	ポート0 (P008~P015) 書き込み

(注記

各ポートへのアクセスは、バイト単位(8ビット)、ワード単位(16ビット)のどちらでも可能です。

■ 8 ビット CPU を使用している場合

アドレス信号の $A4 \sim A7$ を DIP コードスイッチで選択して I/0 アドレスを設定します。スイッチを指先で回して希望のアドレス番号と \triangle 印を合わせて下さい。 アドレスの下位 4 ビット $(A0 \sim A3)$ は固定になっており変更できません。

A7 - A4	A3~A0	選択内容	
A7~A4	A7~A4 (固定)		OUT命令
	8~F	0~7番地のイメージ	
	7	ポート6(P608~P615) 出力内容の読み込み	ポート6(P608~P615) 書き込み
	6	ポート6(P600~P607) 出力内容の読み込み	ポート6(P600~P607) 書き込み
0~F スイッチで	5	ポート4(P408~P415) 出力内容の読み込み	ポート4(P408~P415) 書き込み
選択 	4	ポート4(P400~P407) 出力内容の読み込み	ポート4(P400~P407) 書き込み
	3	ポート2(P208~P215) 出力内容の読み込み	ポート2(P208~P215) 書き込み
	2	ポート2(P200~P207) 出力内容の読み込み	ポート2(P200~P207) 書き込み
	1	ポート0(P008~P015) 出力内容の読み込み	ポ-ト0(P008~P015) 書き込み
	0	ポート0(P000~P007) 出力内容の読み込み	ポート0(P000~P007) 書き込み

●アドレス設定例




- 16/32ビットCPUボード使用時 (CAT68201を使用した時の例) スイッチの設定が左図の時アドレスは 00400900H~00400907Hになります。
- 8ビットCPUボード使用時 スイッチの設定が左図の時アドレスは 90H~97Hになります。

【5】フォトカプラ出カポート

出力にはダーリントンフォトカプラを使用しており、16 ビットで構成されたポートが4ポートあります。各ポートはバイトアクセスが可能ですので8 ビット×8ポートとしても使用できます。 尚、出力内容の読み出しが可能です。


出力に加えられる最大許容電圧は DC 50V で、電流は 100mA MAX です。 負荷としてリレー等、コイル類を接続される時はサージキラー用にダ イオードを負荷の近くに取り付けて下さい。(ダイオードが無いと出力 が破損することがあります。)

出力論理は CPU から出力ポートへ "1" を書き込んだビットの出力が 0N になり、"0" を書き込んだビットの出力は 0FF になります。(リセット時は全ての出力が 0FF になります)

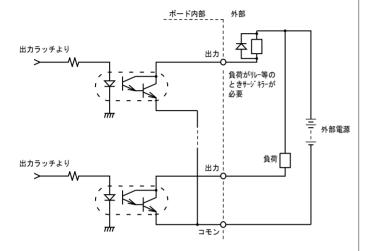

【6】出カコネクタの型番及びピン配列

●出力コネクタのピン配列

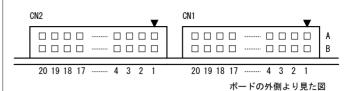

[CN1]

[311.]			
信号名	ピンNo.		信号名
P000	1A	1B	P008
P001	2A	2B	P009
P002	3A	3B	P010
P003	4A	4B	P011
P004	5A	5B	P012
P005	6A	6B	P013
P006	7A	7B	P014
P007	8A	8B	P015
GND0	9A	9B	GND0
_	10A	10B	_
P200	11A	11B	P208
P201	12A	12B	P209
P202	13A	13B	P210
P203	14A	14B	P211
P204	15A	15B	P212
P205	16A	16B	P213
P206	17A	17B	P214
P207	18A	18B	P215
GND2	19A	19B	GND2
_	20A	20B	_

- ・GNDOはポートOの共通GNDです。
- ·GND2はポート2の共通GNDです。
- ・GNDOとGND2はそれぞれ独立しておりボード上では 接続されていません。

[CN2]

信号名	ピンNo.		信号名
P400	1A	1B	P408
P401	2A	2B	P409
P402	3A	3B	P410
P403	4A	4B	P411
P404	5A	5B	P412
P405	6A	6B	P413
P406	7A	7B	P414
P407	8A	8B	P415
GND4	9A	9B	GND4
_	10A	10B	_
P600	11A	11B	P608
P601	12A	12B	P609
P602	13A	13B	P610
P603	14A	14B	P611
P604	15A	15B	P612
P605	16A	16B	P613
P606	17A	17B	P614
P607	18A	18B	P615
GND6	19A	19B	GND6
_	20A	20B	_

- ・GND4はポート4の共通GNDです。
- ·GND6はポート6の共通GNDです。
- ・GND4とGND6はそれぞれ独立しておりボード上では 接続されていません。


●出力コネクタの型番 (オムロン製)

名 称	CN1, CN2型番	備考
ヘッダー (基板側)	XG4C-4034	
ソケット + ストレインリリーフ	XG4M-4030-T	付属品
2列ソケット (バラ線圧接用)	XG5M-4032-N	AWG24用
セミカバー (バラ線圧接用)	XG5S-2001	
ロックレバー (バラ線フラット共用)	XG4Z-0002	

●市販リレーターミナルとの接続

このボードは市販のリレーターミナル (オムロン、松下電工など)と、フラットケーブルで直接接続できるような I/0 ピン配列になっていますので、これらを使用することにより省配線化ができます。 (注意)コネクタのピン番号の付け方は各製品ごとに異なりますので、コネクタの▼マークを基準にして信号内容を確認の上、注意してケーブルを製作して下さい。

■ ケーブル製作例

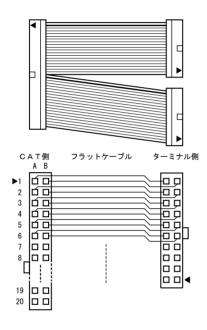

■ 出力用リレーターミナル型番

G70D-SOC16	(オムロン)
G70D-F0M16	(オムロン)
G7TC-OC16	(オムロン)
G70A-ZOC16-3	(オムロン)
RT2S-OD16シリーズ	(松下電工)
PCリレーターミナルシリーズ	(松下電工)



、注意

本製品は取扱いを間違えたり不適切な状態で使用されますと部品が破損したり、発火する可能性があり危険ですので以下の注意事項を必ずお守り下さい。

- ●電源の極性を逆に接続したり、使用範囲外の電圧を加えたりしないで下さい。
- ●各種出力信号、入出力双方向信号を電源やグランドに直接接続したり、過負荷で使用しないで下さい。 (必ず適正な負荷範囲内で使用して下さい。)
- ●サージ電圧、ノイズ等の発生が予想される機器、部品等の近くで使用する場合は、発生源に十分なノイズ対策を 行って下さい。
- ●本製品は部品や部品のリード線がそのまま露出していますので指などに怪我をしないように取扱いには注意して下さい。
- ●当社製品は、人命にかかわるような状況下や、極めて高い信頼性が要求される用途の製品・設備に組込まれることを目的として設計・製造されたものではありません。

